

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ОДСЕК ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ

# ХЕМИЈСКО ДЕЈСТВО ОКОЛИНЕ У ПРОЦЕСИМА ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ

- РАДНО -


ПРИРЕДИО: Доц. др АЛЕКСАНДАР МИЛЕТИЋ

## SADRŽAJ

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>UVODNE NAPOMENE .....</b>   | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>OKSIDACIJA I RAZUGLJENIČAVANJE.....</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>OSNOVNE REAKCIJE U ATMOSFERAMA ZA TERMIČKU OBRADU .....</b>             | <b>4</b> |
| 3.1      | REAKCIJE AZOTA ( $N_2$ ) .....   | 5        |
| 3.2      | REAKCIJE UGLJEN MONOKSIDA (CO) I UGLJEN DIOKSIDA (CO <sub>2</sub> ).....   | 6        |
| 3.3      | REAKCIJE VODONIKA (H <sub>2</sub> ) I VODENE PARE (H <sub>2</sub> O) ..... | 6        |
| 3.4      | REAKCIJE METANA (CH <sub>4</sub> ).....                                    | 7        |
| 3.5      | REAKCIJE SUMPORNIH JEDINJENJA.....   | 7        |

## 1 UVODNE NAPOMENE

Pri termičkoj obradi materijal se zagreva do visokih temperatura, na kojima se drži određeno vreme. Pri tome je materijal u kontaktu sa atmosferom koja može biti u gasovitom, tečnom, ili čvrstom stanju. U zavisnosti od sastava, atmosfera može imati manji ili veći uticaj na površinu materijala. Slika 1 pokazuje koje se supstance mogu naći u atmosferi uređaja za termičku obradu. Osnovni elementi su ugljenik, kiseonik, azot i vodonik. Oni se u pećima nalaze u vidu molekula kiseonika ( $O_2$ ), azota ( $N_2$ ) i vodonika ( $H_2$ ), ili u okviru višeatomskih gasnih molekula poput ugljen monoksida ( $CO$ ), ugljen dioksida ( $CO_2$ ) i vodene pare ( $H_2O$ ).

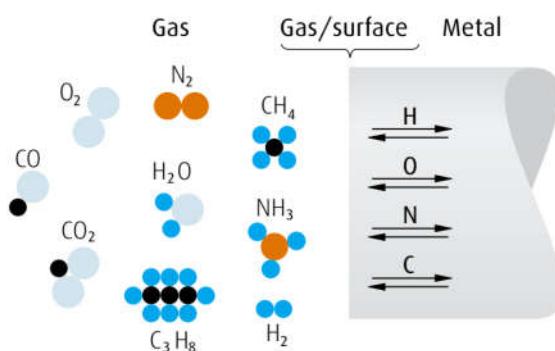

Slika 1. Šematski prikaz interakcije atmosfere i metala pri zagrevanju.

Pojedini gasovi ne reaguju sa površinom materijala koji se obrađuje i oni se nazivaju neutralni gasovi, dok pojedini dovode do različitih hemijskih reakcija i takvi gasovi se nazivaju aktivni gasovi. U tabeli 1 navodi se kakav uticaj imaju pojedini gasovi. Uticaj svih gasova zavisi od njihove koncentracija i znatno se intenzivira na povišenim temperaturama. Koji će se proces na površini materijala odvijati zavisi od udela svih gasova koji su prisutni u atmosferi. Tako na primer atmosfera može da sadrži i razugljeničavajući i naugljeničavajući gas, pri čemu se njihov uticaj međusobno poništava u određenoj meri.

Tabela 1. Konstituenti atmosfere peći za termičku obradu i njihova aktivnost.

| Neutralni ili inertni gas | Aktivni gas |             |                    |                   |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
|                           | Redukujući  | Oksidacioni | Razugljeničavajući | Naugljeničavajući |
| $N_2$                     | $H_2$       | $H_2O$      | $H_2O$             | $CO$              |
| Ar                        | CO          | $CO_2$      | $CO_2$             | $C_nH_m$          |
| He                        |             | $O_2$       | $O_2$              |                   |


Kontrolom udela gasova kontroliše se atmosfera peći, tj. njeni dejstvo na materijale koji se obrađuju. Prema dejству, tj. nameni atmosfera može biti:

- **zaštitna** – služi za zaštitu od razugljeničenja i oksidacije. Takva atmosfera ne mora biti sačinjena isključivo od neutralnih gasova, već može da sadrži i aktivne gasove koji se nalaze u ravnoteži;
- **redukujuća** – služi za redukciju oksida pri svetlom žarenju;
- **aktivna** – namenjena za termohemijske obrade kao što su cementacija, nitriranje i druge.

Oksidacija i razugljeničenje predstavljaju dva osnovna neželjena procesa koji se odvijaju tokom termičke obrade. Oksidacija dovodi do stvaranja oksidnog sloja na površini komada, dok razugljeničavanje dovodi do gubitka ugljenika iz površinskog sloja materijala. Ukoliko se termička obrada odvija bez zaštitne atmosfere obavezno se moraju predvideti dodaci koji se uklanjaju nakon termičke obrade. To predstavlja ozbiljan problem jer se gubi dosta materijala, čak 2 do 5 % čelika se izgubi usled oksidacije i razugljeničenja.

## 2 OKSIDACIJA I RAZUGLJENIČAVANJE

U почетку је процес оксидације чиста хемиска реакција при којој настаје површински оксидни слој. У наставку је процес оксидације одређен брзином дифузије кисеоника и жељеза кроз настали оксидни слој.

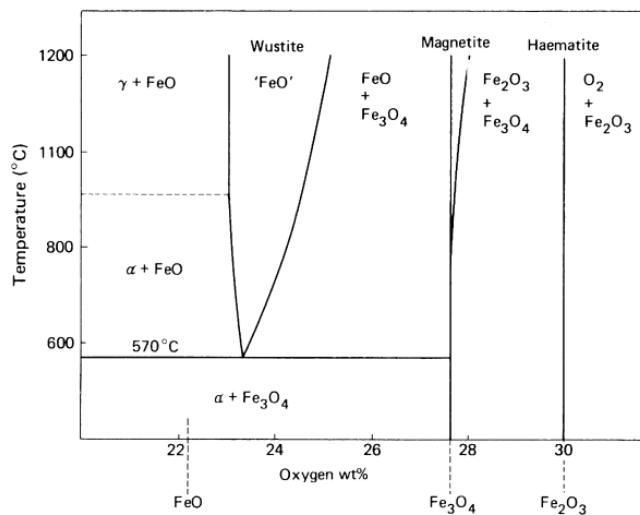


Slika 2. Fazni dijagram železo - kiseonik.

Prema dijagranu stanja prikazanom na slici 2 pri oksidaciji жељеза стварају се три оксида:

- *na sobnoj temperaturi* – могу nastati оксиди  $Fe_3O_4$  - *magnetit* и  $Fe_2O_3$  - *hematit*;
- *na temperaturi iznad 570 °C* – поред два наведена може се формирати  $FeO$  - *vustit*.

Debljine оксидних слојева веома се разликују. Највећа је деблјина  $FeO$  јер зазима највеће подручје у диграму стана и кофицијент дифузије жељеза у овом оксиду је за неколико редова већи од друга два оксида. Однос деблјина pojedinih оксида је приближно  $Fe_3O_4 : Fe_2O_3 : FeO = 1 : 10 : 100$ . Из наведеног се може закључити да је оксидација челика при собној температури довољно спора да се може занемарити, док се процес нагло убрзава при температури више од 570 °C. Зависност брзине оксидације од температуре приказана је на слици 3. При вишим температурама расте кофицијент дифузије, па интензитет оксидације расте експоненцијално са порастом температуре.

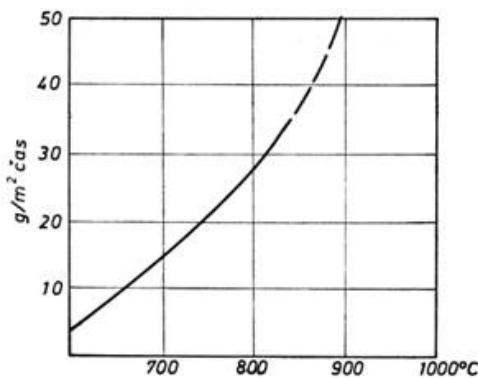

Slika 3. Zavisnost intenziteta oksidacije od temperature zagrevanja.

Debljina oksidnog sloja može se približno izračunati primenom sledećeg izraza:

$$S = \sqrt{12 \cdot D \cdot \tau} \quad \text{.....Jed. 1}$$


gde su:

D - koeficijent difuzije

$\tau$  - vreme.

Ova formula može da se koristi i za približno određivanje dubine razugljeničenog sloja. Poznavanje debljine oksidnog sloja, tj. dubine razugljeničenog sloja važno je sa stanovišta određivanja dodataka za naknadnu mašinsku obradu.

Na slici 4 prikazan je tipičan primer razugljeničenja. Radi se o čeliku koji sadrži 0.8 %C, a koji je zagrevan na temperaturu od 1200 °C u trajanju od 120 minuta, nakon čega je sporo hlađen na sobnu temperaturu. Razlikuju se dve zone u razugljeničenom sloju, zona potpunog razugljeničenja koja se prostire od površine uzorka do dubine označene punim strelicama i zona delimičnog razugljeničenja koja se prostire do isprekidanih strelica.

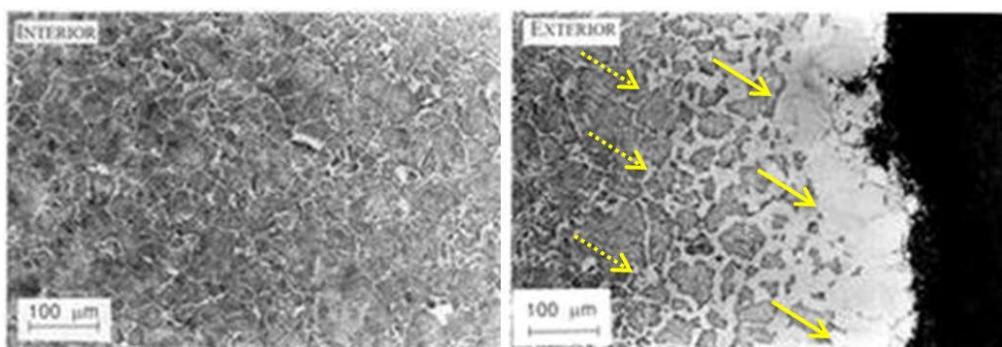

Slika 4. Primer razugljeničenja kod čelika sa  $0.8^{\circ}\text{C}$ . Levo je prikazana struktura u unutrašnjosti uzorka, a desno struktura na površini uzorka.

Pojedini elementi poput Cr i Ni pružaju određeni stepen zaštite od razugljeničavanja, dok sa druge strane Si pospešuje proces razugljeničenja čelika.

### 3 OSNOVNE REAKCIJE U ATMOSFERAMA ZA TERMIČKU OBRADU

Između materija koje su prisutne u radnom prostoru, kao što su materijal koji se obrađuje, obloga uređaja za termičku obradu, gasovi i druge, odvija se niz reverzibilnih hemijskih reakcija. Do reakcija dolazi samo ako se odstupi od ravnoteže. Ukoliko pri reakciji dve materije A i B dolazi do stvaranja materija C i D i ako je reakcija reverzibilna to se zapisuje na sledeći način:

Ukoliko se uspostavi ravnoteža reakcija prestaje. Brzina reakcije zavisi od većeg broja faktora:

- **koncentracija prisutnih materija** – brzina reakcije proporcionalna je koncentraciji komponenti u sistemu. Što koncentracije komponenti više odstupaju od ravnotežnih to je brzina reakcije veća. Kod gasova koncentracije se izražavaju preko parcijalnih pritisaka. Parcijalni pritisak određenog gasa određuje se kao proizvod ukupnog pritiska gasne smeše i zapreminskog udela tog određenog gasa. Brzina odvijanja reakcije sa leva na desno i sa desna na levo određuju se:

$$v_{ld} = K_{ld} \cdot |A| \cdot |B| \dots \text{Jed. 3}$$

$$v_{dl} = K_{dl} \cdot |C| \cdot |D| \dots \text{Jed. 4}$$

gde su:

$|A|, |B|, |C|$  i  $|D|$  - relativni aktivitetи, tj. koncentracије компоненти.

Kako је брзина реакције једнака у оба смера, може се писати:

$$K = \frac{|A| \cdot |B|}{|C| \cdot |D|} = \text{const.} \dots \text{Jed. 5}$$

где је  $K$  - константа равнотеже.


Када у реакцији учествује чврста материја, константа равнотеже зависи само од односа концентрације гасних компоненти, тј. од односа њихових парцијалних притисака. На пример за реакцију:



константа равнотеже одређује се следећом једначињом:

$$K = \frac{P_{\text{CO}_2}}{P_{\text{CO}}} \dots \text{Jed. 7}$$

- **temperatura процеса** – свака хемијска реакција одвија се уз размену температуре, па брзина реакције зависи од температуре, а time и константа равнотеже. Зависност константе равнотеже од температуре показује се диграмом равнотеже чија је линија геометријско место тачака у којима нема реакције. Primer таквог диграма за реакцију из једначиње 6 приказан је на слици 5.

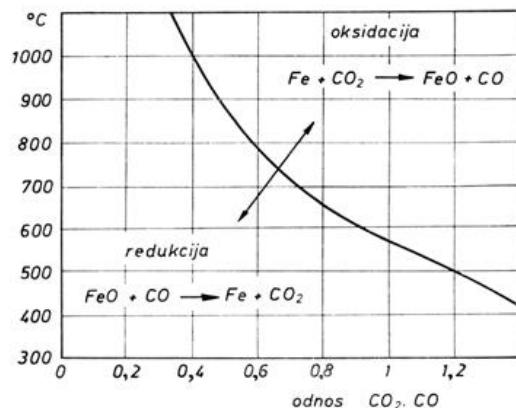

Slika 5. Dijagram ravnoteže за реакцију између компоненти Fe, FeO, CO и CO<sub>2</sub>.

Уколико се температура мора дvesti како би се одвијала реакција ради се о ендотермном процесу, а уколико се температура ослобађа у току реакције ради се о ексотермном процесу.

пропорционална је концентрацији компоненти у систему. Што концентрације компоненти више

- **присуство катализатора у систему** – катализатори убрзавају хемијске реакције и посебно су значајни у процесу производње контролисаних атмосфера. У сајмим пећима каталитичко дејствије могу имати материјали који се обрађују и делови пећи попут вентилатора, шарџера и транспортера који садрже висок удео легирајућих елемената.
- **притисак у систему** – има утицај код реакција код којих долази до промене запремине.

### 3.1 REAKCIJE AZOTA (N<sub>2</sub>)

У молекуларном стању је ненасељен према челику, док у атомском стању реагује са жељезом. Међутим, може се сматрати ненасељеним при обради челика за температуре до 1300 °C. Наведено не важи за легуре других метала попут титанијума и хрому који лако стварају нитриде и код којих се морају користити други гасови за образовање ненасељене атмосфере (нпр. аргон). Производња азота високе чистоће је скупа, па азот најчешће садржи примесе као што су O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> и CO које реагују са површином челика.

### 3.2 REAKCIJE UGLJEN MONOKSIDA (CO) I UGLJEN DIOKSIDA (CO<sub>2</sub>)

U pećima za termičku obradu odvijaju se tri reakcije između Fe, C, CO i CO<sub>2</sub>. Prva reakcija predstavljena je jednačinom 6, dok su druge dve navedene u nastavku:




Dijagram ravnoteže prve reakcije prikazan je na slici 5. Sa dijagrama se vidi da pri određenoj temperaturi mešavina CO i CO<sub>2</sub> može da deluje oksidišuće ili redukujuće, a zavisno od udela ovih gasova. Međutim, redukujuća sposobnost ovakve mešavine je mala. Jedan od razloga je mogućnost nastanka čadi na površini radnih komada čime se umanjuje redukujuća sposobnost. Čađ nastaje prema reakciji koja je predstavljena jednačinom 9.

### 3.3 REAKCIJE VODONIKA ( $H_2$ ) I VODENE PARE ( $H_2O$ )

U kontaktu sa čelikom odvijaju se sledeće reakcije:



Dijagram ravnoteže za prvu reakciju prikazan je na slici 6. Sa dijagrama se može videti da vodonik ima veliko redukujuće dejstvo. Stoga se vodonik najčešće koristi za svetla žarenja. Sa druge strane, vodena para deluje oksidišuće na železo, pa ista nije poželjna u pećima za termičku obradu.

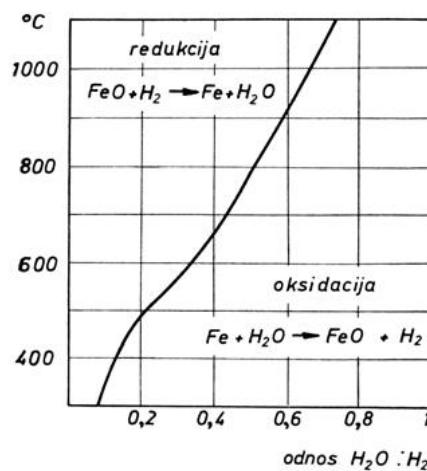

Slika 6. Dijagram uticaja temperature i sadržaja  $H_2O$  i  $H_2$  na ravnotežnu reakciju sa Fe i FeO.

Konstanta ravnoteže prve reakcije određuje se prema izrazu:

Druga reakcija pokazuje da vodena para dovodi do razugljeničenja. Negativan efekat razugljeničenja je drugi razlog zbog koga vodena para nije poželjna u pećima za termičku obradu. Što je ideo vodene pare u atmosferi manji, to je atmosfera plemenitija. Ipak, ponekad je prisustvo vodene pare pozitivno, kao na primer kod razugljeničavajućeg žarenja trafo limova i limova jezgra elektromotora. Brzina razugljeničenja može se regulisati sa udelom vodene pare, ali se mora paziti da ne dođe do oksidacije. Negativan efekat vodene pare umanjuje se povećanim udelom vodonika. Vodonik na većim temperaturama takođe deluje razugljeničavajuće, pri čemu nastaje metan, kao što se može videti iz jednačine 13. Efekat razugljeničenja vodonikom je neznatan za temperature ispod 705 °C, a veoma izražen iznad ove temperature.


### 3.4 REAKCIJE METANA ( $\text{CH}_4$ )

Koristi se za kontrolu ugljeničnog potencijala atmosfere. Reakcija prema kojoj se dobija ugljenik i konstanta ravnoteže te reakcije su:



$$K = \frac{P_{H_2}}{P_{CH_4}} \dots \text{Jed. 14.}$$

Dijagram ravnoteže ove reakcije prikazan je na slici 7.

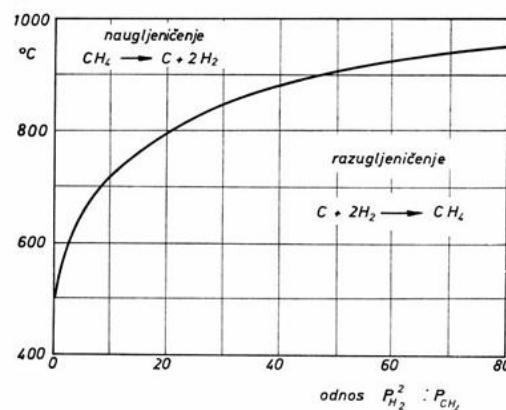

Slika 7. Dijagram ravnoteže za reakciju između komponenti  $CH_4$ ,  $H_2$  i C.

Kod ove reakcije železo deluje kao katalizator. Na višim temperaturama povećana je rastvorljivost ugljenika u železu, tako da povećana temperatura podstiče naugljeničenje. Ukoliko u atmosferi ima isuviše metana, tj. više ugljenika nego što materijal može da prihvati, doći će do pojave čađi koja se taloži na površini radnih komada.

### 3.5 REAKCIJE SUMPORNIH JEDINJENJA

Sumporna jedinjenja su potpuno nepoželjna u pećima za termičku obradu, a posebno pri zagrevanju na temperature više od 900 °C. U koncentraciji od 0.1 do 0.2 % povećavaju brzinu oksidacije niskougljeničnih čelika za 2 do 3 puta. Moguća je i penetracija ovih jedinjenja u površinu čelika pri čemu nastaje tanak krti sloj i dolazi do promene boje komada. Sumporna jedinjenja su nepoželjna i kod pravljenja atmosfera koje se dobijaju sagorevanjem, jer oštećuju katalizatore.

Sumporna jedinjenja potiču iz industrijskih goriva, ozida peći, kao i ulja koja se koriste pri mašinskoj obradi. Između ostalog u pećima se mogu naći vodonik sulfid ( $H_2S$ ), sumpor dioksid ( $SO_2$ ), sumpor trioksid ( $SO_3$ ) i druga jedinjenja. U redukujućim atmosferama sumpor se najčešće nalazi vezan sa vodonikom sa kojim formira vodonik sulfid putem sledeće reakcije:



Ukoliko se nađe u oksidišуoj atmosferi moguća je sledećа reakcija:



Kod čelika koji sadrže velike količine nikla nastaju nikl sulfid i nikl oksid, pri čemu površina komada postaje "naborana". Na ovaj način se oštećuju i svi elementi peći koji su izrađeni od čelika sa visokim udelom nikla i hroma, kao što su elementi konstrukcije peći, elementi za transport unutar peći i šaržeri.