

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ОДСЕК ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ

ПЕЋИ У ТЕРМИЧКОЈ ОБРАДИ

- Радно -


ПРИРЕДИО: Доц. др АЛЕКСАНДАР МИЛЕТИЋ

SADRŽAJ

1	UVODNE NAPOMENE	2
2	ELEMENTI PEĆI	3
2.1	KONSTRUKCIJA PEĆI	3
2.2	ISPUNA PEĆI	4
2.3	GREAČI	4
2.3.1	<i>Grejači sa sagorevanjem gasa</i>	4
2.3.2	<i>Električni grejači.....</i>	5
2.3.2.1	Niskotemperaturne peći	5
2.3.2.2	Srednjetemperaturne peći.....	5
2.3.2.3	Visokotemperaturne peći	7
2.4	ŠARŽERI.....	8
2.5	AUTOMATIKA - PRAĆENJE I UPRAVLJANJE PROCESOM.....	8
2.5.1	<i>Merenje temperature.....</i>	9
2.5.2	<i>Kontrola sastava i potencijala atmosfere</i>	11
2.5.2.1	Direktne metode.....	11
2.5.2.2	Indirektne metode	11

1 UVODNE NAPOMENE

Peći za termičku obradu dele se na peći periodičnog dejstva i protočne peći. Najčešće su korišćene peći periodičnog dejstva kod kojih se komadi nalaze nepomični u komori peći. Ovaj tip peći se puni i prazni u vidu jednostrukih šarži. Postoji veći broj izvedbi peći periodičnog dejstva, a neke od njih su komorne peći, jamske peći, zvonaste peći, peći sa liftom, peći sa kipom i peći sa pokretnim podom (Slika 1).

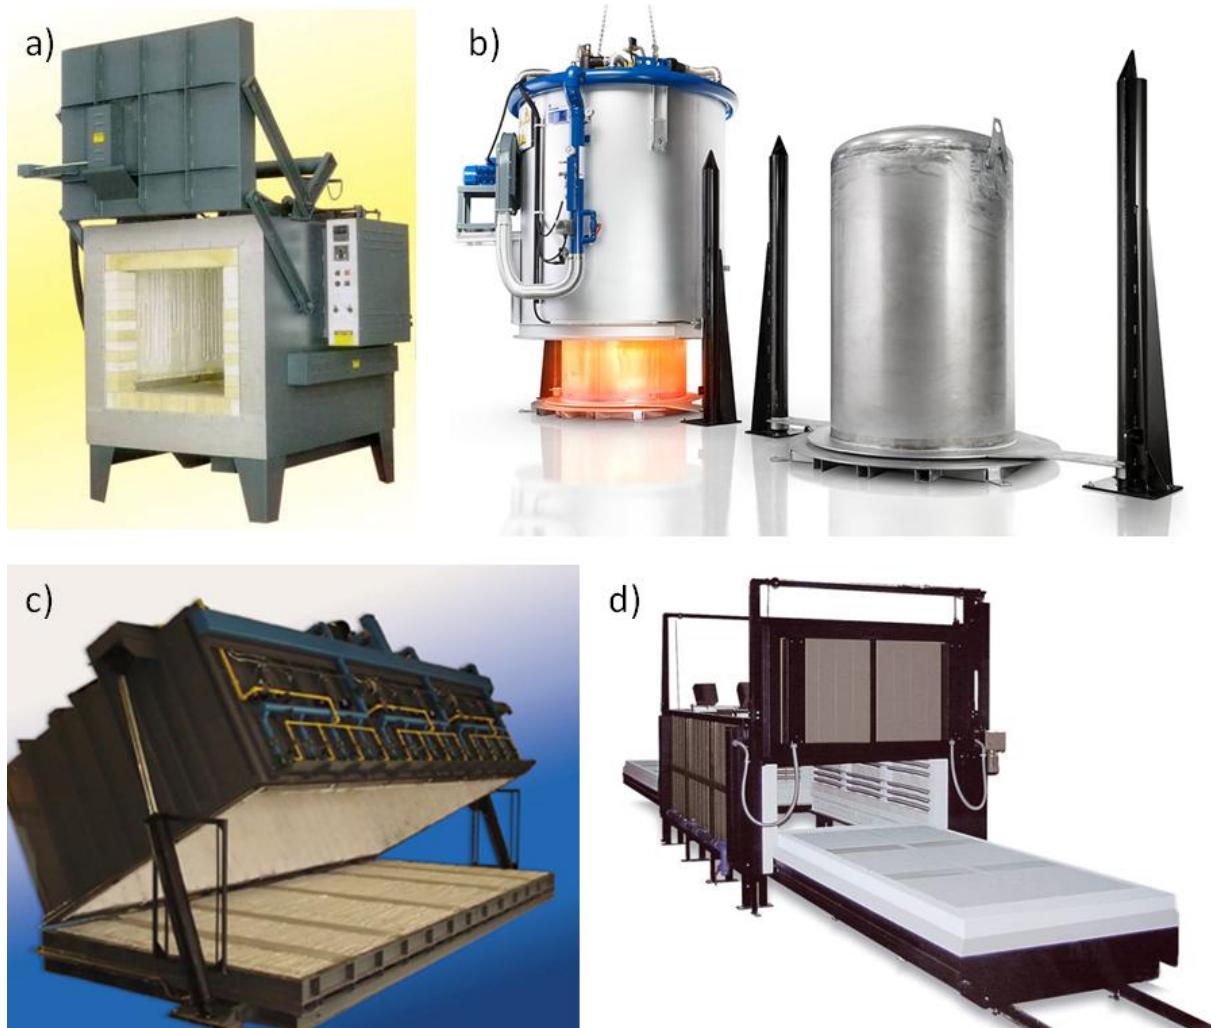


Slika 1. Peći periodičnog dejstva: a) komorna peć (eng. box furnace) (1), b) zvonasta peć (eng. pit furnace), c) peć sa kipom (eng. tip-up furnace, clam-shell furnace) (2), d) peћ sa pokretnim podom (eng. car-bottom furnace, bogie hearth furnace) (3).

Protočne peći su one kod kojih se komad kreće kroz zone, najčešće različitih snaga (temperatura). Komadi koji se termički obrađuju kreću se kontinualno, pa se protočne peći često nazivaju pećima kontinualnog dejstva. Pogodne su za postupke kontinualne termičke obrade istih ili sličnih delova.

U protočne peći između ostalog spadaju peći sa guračima, peći sa konvejerima, peći sa valjkastim transporterima, rotacione peći, peći sa skakajućim podom i druge. Na slici 2 prikazane su peć sa šetajućom gredom i peć sa valjkastim transporterom.

Za razliku od peći periodičnog dejstva kod kojih je temperatura svake tačke unutar peći jednaka i menja se u vremenu (prvi period zagrevanja), kod protočnih peći temperatura se ne menja u toku vremena već po dužini peći.

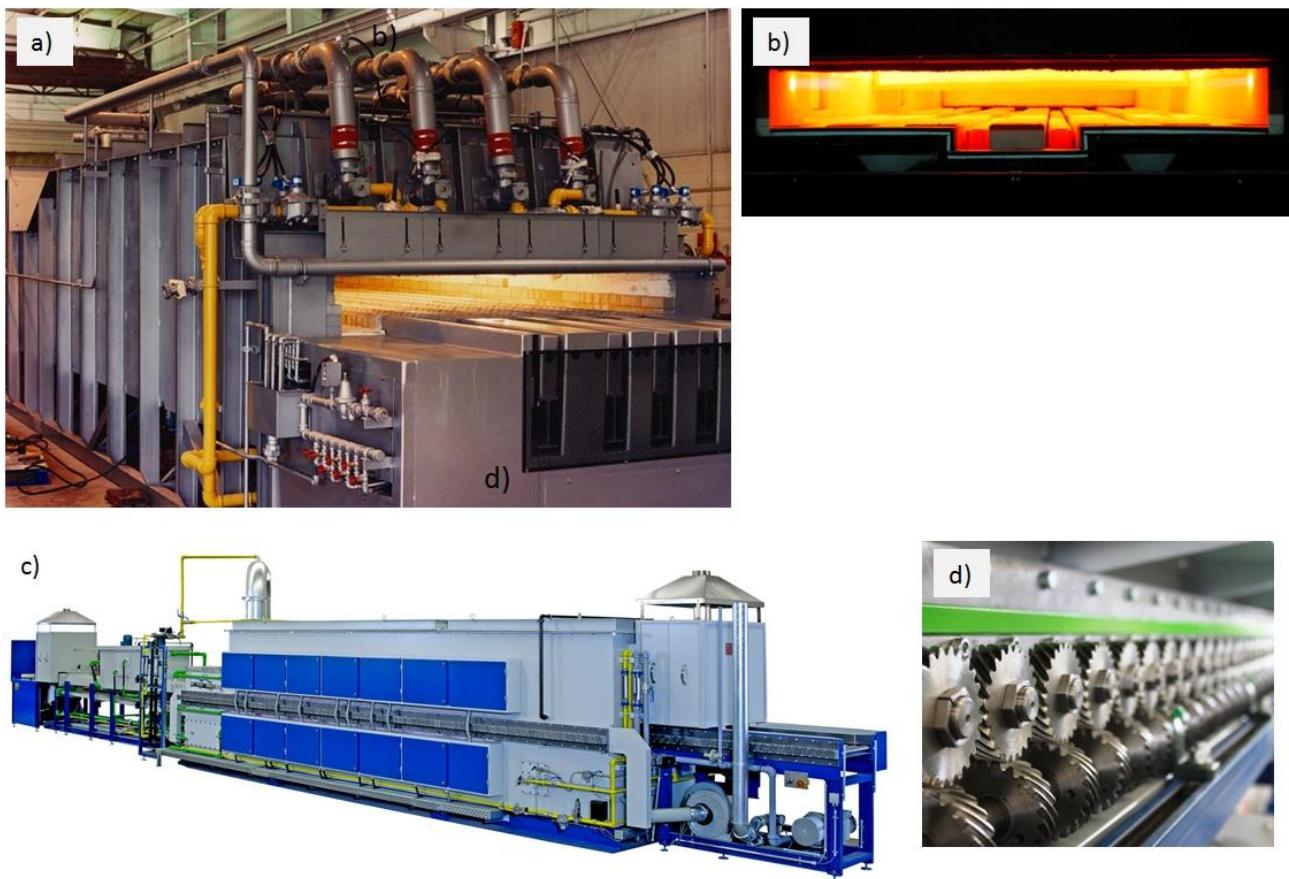

Slika 2: Protočne peći: a) peć sa šetajućom gredom (eng. walking beam), b) detalj unutrašnjosti peći sa šetajućom gredom, c) peć sa valjkastim transporterom, d) detalj prenosa kretanja na valjke u peći sa valjkastim transporterom.

2 ELEMENTI PEĆI

Osnovni elementi svake peći su:

1. konstrukcija (kostur) peći,
2. ispuna peći (izolacija),
3. grejači,
4. merni i kontrolni instrumenti (automatika).

2.1 KONSTRUKCIJA PEĆI

Kostur peći je metalna konstrukcija na koju se montiraju svi ostali delovi peći. Konstrukciju peći čine:

1. **Oklop peći** - elementi konstrukcije se izrađuju od legiranog čelika, dok spoljni oklop može biti i od nelegiranog čelika.
2. **Uređaji za prenos šarže** - transporteri koji obezbeđuju vertikalno i horizontalno pomeranje šarže. Prave se od materijala koji visoke mehaničke osobine zadržavaju i na povišenim temperaturama, jer ne smeju da se deformišu ispod teške šarže. Transporteri su izloženi stalnim temperturnim šokovima i najčešće se izrađuju od Cr-Ni čelika (18-10 i 25-10). Rok trajanja im je oko godinu dana.
3. **Vrata** - treba da obezbede hermetičnost peći. Ne smeju da se zaglavljaju usled različitih promena dimenzija sa unutrašnje i spoljašnje strane peći.

2.2 ISPUNA PEĆI

Ispuna peći se sastoji od jednog ili više slojeva koji imaju za cilj da smanje toplotne gubitke i obore temperaturu na spoljašnjoj površini peći. Dozvoljena spoljašnja temperatura peći je 40 °C, eventualno 60 °C na zidovima. Na vrata se obično stavljuju lakši izolacioni materijali, kako bi se olakšala sama vrata i teži se da temperatura bude niža od 40 °C.

Izbor materijala ispune i broja slojeva zavisi od radne temperature:

1. **Niskotemperaturne peći** (do 700 °C) - uglavnom se stavlja samo jedan termoizolacioni sloj koji dobro obara temperaturu.
2. **Srednjotemperaturne peći** (700 do 1100 °C) - ispuna se sastoji od dva sloja:
 - **Vatrootporni sloj** - pravi se od materijala koji može da izdrži visoke temperature i temperaturne promene u dugom vremenskom periodu. Ranije su se najviše koristile šamotne opeke koje imaju visoku akumulacionu moć. Šamotna obloga se dugo zagreva i isto tako dugo hlađi. Danas se koriste i vatrootporni izolacioni materijali koji ne akumulišu toplotu. Peći sa takvim ispunama se zagrevaju za kratko vreme.
 - **Termoizolacioni sloj** - pravi se od materijala koji dobro obaraju temperaturu.
3. **Visokotemperaturne peći** (1100 do 1300 °C) - ispuna se sastoji iz tri sloja:
 - **Visokotemperaturno postojan sloj** - tanak sloj koji se pravi od vatropostojanih materijala.
 - **Vatrootporni sloj** - šamot ili drugi vatrootporni materijal.
 - **Termoizolacioni sloj** - materijali koji dobro obaraju temperaturu.

2.3 GREJAČI

Postoji veliki broj izvedbi grejnih elemenata u zavisnosti od namene peći, radne temperature, neophodne ravnomernosti zagrevanja i vrste energenta. Prema vrsti energenta (izvoru energije) grejači mogu biti:

1. grejači sa sagorevanjem gasa,
2. električni grejači.

2.3.1 GREJAČI SA SAGOREVANJEM GASA

Najčešće se koriste radijacione cevi u obliku slova "U", kroz koje prolaze produkti sagorevanja gasa. Slika i šema takve cevi sa gorionikom prikazani su na slici 3.



Slika 3: Radijaciona cev sa gorionikom na gas.

Ovakvi grejači se koriste ređe od električnih grejača. Neki od problema su neravnomernost temperature po dužini cevi, trajnost radijacione cevi, visoka cena gase i nedostatak gase u blizini fabrike.

2.3.2 ELEKTRIČNI GREJAČI

Najviše su zastupljeni jer:


1. su lako zamenljivi,
2. omogućavaju dobro održavanje konstante temperature u peći,
3. relativno lako se izrađuju,
4. prave se u sekcijama - ukoliko jedan grejač prestane da radi, termička obrada može se nastaviti sa ostalim grejačima.

Električni grejači se mogu postaviti na različito u zavisnosti od potrebe zagrevanja, kao i ravnomernosti. Postavljaju se na:

- **bočne zidove** – najčešće se postavljanje vrši na bočne zidove, pre svega pri zagrevanju dugačkih radnih komada;
- **dno i svod** – grejači se postavljaju na dno i svod u slučaju zagrevanja niskih komada koji se slažu na pod peći. Postavljanje grejača na svod ne vrši se kod niskotemperaturnih peći;
- **čeonim zid i vrata peći** – retko se sreću peći sa grejačima postavljenim na ove elemente. Obično se ovakva izvedba sreće pri zagrevanju velikih komada. Snaga grejača na čeonom zidu i vratima je uglavnom mala i najčešće samo pokriva snagu gubitaka.

2.3.2.1 NISKOTEMPERATURNE PEĆI

Za niskotemperaturne peći može se upotrebiti legura železa, nikla i hroma FeNiCr koja je poznata po lokalnom nazivu "cekas". Grejači od ovog materijala mogu da se koriste za temperature do 700 °C. U niskotemperaturnim pećima uglavnom se nalazi ventilator koji obezbeđuje brzo i ravnomerno zagrevanje. Tada konvekcija prevladava u prenosu toplove. Šematski prikaz jedne niskotemperaturne peći dat je na slici 4. Ove peći koriste se za niskotemperaturna otpuštanja i žarenja.

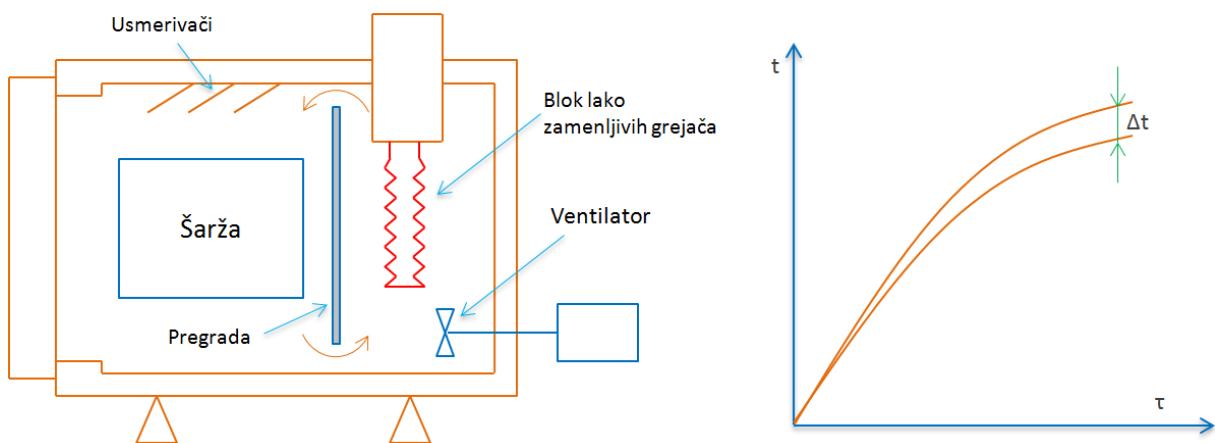







Slika 4: Šematski prikaz niskotemperaturne peći i dijagram zagrevanja koji pokazuje male temperaturne razlike.

2.3.2.2 SREDNJETEMPERATURNE PEĆI

Radi se o pećima koje rade na temperaturama od 700 do 1100 °C. Moraju se koristiti kvalitetni grejači koji mogu da izdrže barem godinu dana rada. Za srednjetemperaturne peći koriste se FeCrAl legure, poznate pod proizvođačkom nazivu "Kanthal". Mogu se koristiti i NiCr legure, poznate pod proizvođačkom nazivu "Nikrothal".

Grejači u srednjetemperaturnim pećima se postavljaju na različite nosače, jer gube mehaničke osobine na visokoj temperaturi. Mogu se koristiti grejači napravljeni od žice ili od trake. Na slici 5 prikazani su neki od načina postavljanja grejača. Dimenziije grejača od žice, kao što su prečnik i korak grejača zavise od potrebne snage. Grejači se postavljaju u obliku sekcija tako da ako jedan prestane da radi, ostali nastavljaju sa radom,


a замена поквarenog se vrši након циклуса термиčke обраде. Добро је обезбедити заменљивост грејача са спољашње стране, па се замена може вршити и у току циклуса.

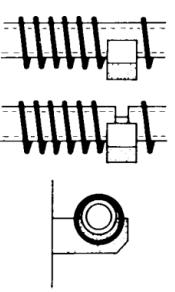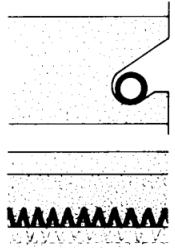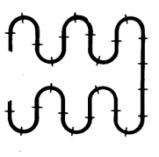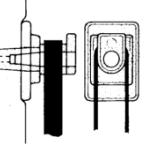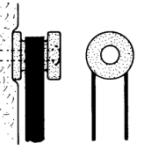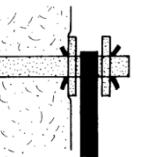Žičani elementi					
Element	Spirala	Spirala	Savijena žica		
Nosač	Keramička cev	Žleb	Metalna šipka		
					
Trakasti elementi					
Element	Valovito	U vidu petlje	Valovito	Valovito	Valovito
Nosač	Metalne спаялице	Keramičke cevi	Keramički nosač	Keramički nosač	Žlebovi
					

Slika 5: Mogući načini postavljanja грејача у пећима за термиčку обраду (4)

Brzina загревања се подесава да буде око $100\text{ }^{\circ}\text{C/h}$. Preбрзо загревање може довести до пучана делова пећи и изолације.

Када се ради о хемијској термиčкој обради, грејачи се морају поставити у посебне керамиčке или металне цеви (слика 6), јер у supротном долази до промене njihovог хемијског састава и особина. Овако упаковани грејачи могу да се менјају и у току процеса термиčке обраде.

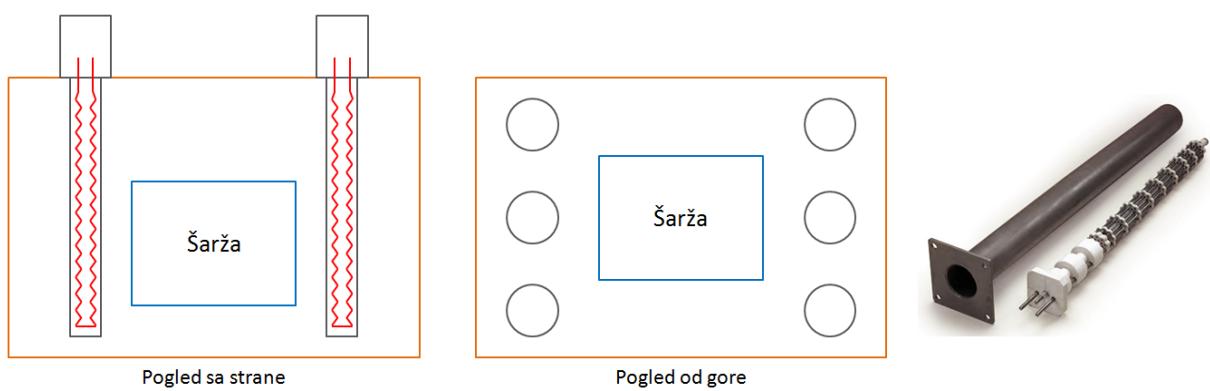

Slika 6: Šematski prikaz srednjetemperaturne пећи са грејачима unutar цеви и фотографија грејача.

2.3.2.3 VISOKOTEMPERATURNE PEĆI

Za visokotemperaturne peći koje su namenjene za termičku obradu iznad 1100 °C upotrebljavaju se grejači od silicijum karbida SiC. Silicijum karbid se često naziva karbokorund (*eng. carborundum*). Ovaj naziv nastao je iz pogrešne pretpostavke Edvarda Gudriča Aheson (Edward Goodrich Acheson) koji je verovao da se materijal sastoji od ugljenika i aluminijuma, tj. da se radi o mineralu sličnom Al₂O₃ (korund) koji još sadrži i ugljenik, stoga karbokorund.

Primer nekoliko SiC grejača prikazan je na slici 7. Ovi grejači mogu se postavljati vertikalno i horizontalno. Pošto ostaju kruti i pri zagrevanju na visoke temperature ne trebaju im posebni držači.



Slika 7: Silicijum karbidni grejači.

Spisak materijala za grejače koje nudi preduzeće "Kanthal" prikazan je u tabeli 1.

Tabela 1: Materijali za električne grejače preduzeća "Kanthal".


Kanthal proizvođački nazivi	Najveća radna temperatura (°C)	Otpornost na 20 °C (Ω mm ² /m)
FeCrAl	Kanthal APM (žica)	1425
	Kanthal A-1 (žica)	1400
	Kanthal A (žica)	1350
	Kanthal A (traka)	1350
	Kanthal AF (žica)	1300
	Kanthal AE (žica)	1300
	Kanthal D (žica)	1300
	Kanthal D (traka)	1300
	Kanthal DT (traka)	1300
	Kanthal LT	1100
	Alkrothal 14 (žica)	1100
NiCr	Nikrothal TE (žica)	1200
	Nikrothal 80 (žica)	1200
	Nikrothal 80 (traka)	1200
	Nikrothal 70 (žica)	1250
	Nikrothal 60 (žica)	1150
	Nikrothal 60 (traka)	1150
	Nikrothal 40 (žica)	1100
	Nikrothal 40 (traka)	1100
	Nikrothal 30 (žica)	1050
	Nikrothal 20 (žica)	1050
	Nikrothal LX (žica)	300
NiFe	Nifethal 70 (žica)	600
	Nifethal 52 (žica)	600
	Nifethal 42 (žica)	600
CuNi	Cuprothal 49 (žica)	600
	Cuprothal 30 (žica)	400
	Cuprothal 15 (žica)	400
	Cuprothal 10 (žica)	300
	Cuprothal 5 (žica)	300

2.4 ŠARŽERI

Predstavljaju elemente na koje se radni komadi postavljaju u toku termičke obrade. Delovi u šaržeru moraju biti pravilno raspoređeni, a то znači да мора да се обезбеди:

- **dovoljno rastojanje između delova** - како би се омогућило опстрљавање гаса,
- **dobro oslanjanje** - да се избегну деформације,
- **pravilno oslanjanje** - нпр. треба обратити пажњу да површине радних комада које се цементирају не буду у контакту са шарžером.

Nekoliko шарžера приказано је на слици 8. Шарžeri се издају од племенитих челика и могу деловати каталитички на атмосферу пећи. Користе се Prokron 18 и 20. Уколико у атмосфери постоје агресивни гасови додaje се и цирконијум. Цене су високе и увек треба тешти да се купују стандардног облика и димензија.

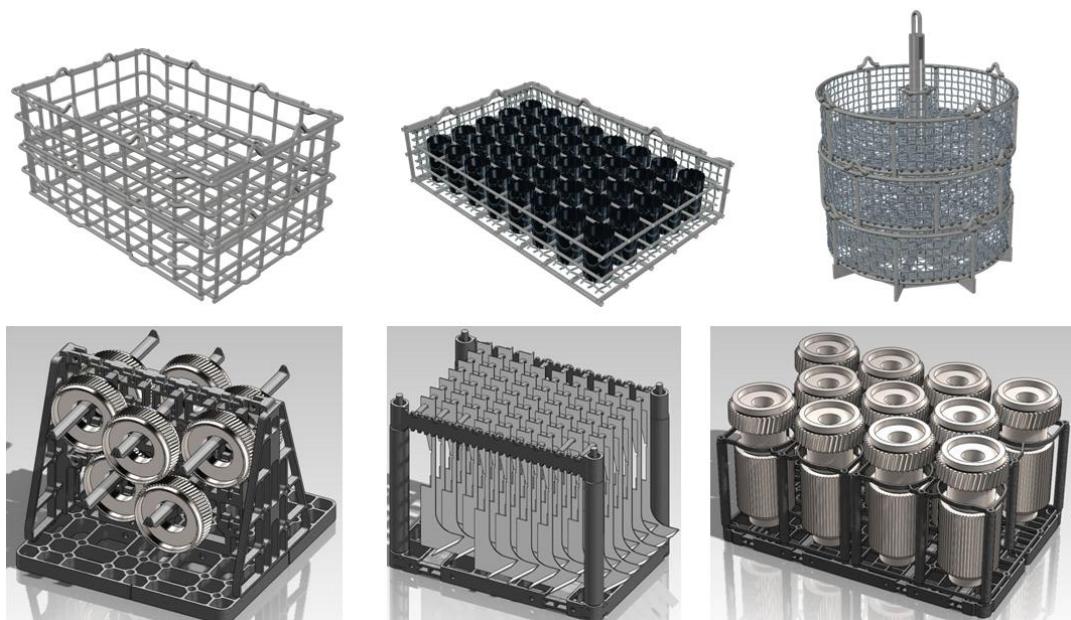

Slika 8: Primer шарžera за приhvatanje радних комада у термичкој обради.

2.5 AUTOMATIKA - PRAĆENJE I UPRAVLJANJE PROCESOM

Kористи се низ инструмената за праћење и регулисање већег броја параметара, као што су температура пећи, састав атмосфере пећи, температура елемената које је потребно хладити (вратило вентилатора, електроventили), температура средства за хлађење (код интегралних пећи где је када за хлађење у склопу пећи) и други.

Делови пећи и параметри који захтевају автоматику:

- **vrata** - првера херметичности (да ли су врата добро затворена) и покретање (отварање и затварање);
- **transport delova (šarže)** - користе се давачи (сензори) положаја;
- **pritisak** - користе се давачи (сензори) притиска. За сваки вид термичке обраде и сваку температуру прописује се одговарајући притисак;
- **temperatura** - најважнији параметар термичке обраде, мора се непрестано pratiti, одступања температуре не би требала бити већа од $\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- **atmosfera** - контролишу се састав и потенцијал атмосфере.

2.5.1 MERENJE TEMPERATURE

Temperatura se meri kontaktnim i beskontaktnim путем. Beskontaktno merenje vrši se помоћу оптичких инфрацрвених пирометара који се постављају на растојању од око 1 до 2 м од објекта чија се температура мери. Инфрацрвени пирометри користе се за мерење високих температура, пре свега код соних купатила у којима се контакtni сензори веома брзо оштећују.

Најчешће се за мерење температуре користе термопарови (контактни начин). Термопарови представљају електричне даваче који се сastoјe из две жице од различитih метала, које су спојене на једном kraju. Спојени kraj se поставља unutar peći i назива сe топла тачка, dok se kraj жice povezan sa instrumentacijom назива хладни kraj (slika 9). Usled razlike u temperaturi dva kraja жice dolazi do pojave elektromotorne sile (EMF - *electromotive force*) чijim se мерењем određuje температура peći. Ova sila meri su u milivoltima mV.



Slika 9. Šematski prikaz termopara.

Postoji већи број типова термопарова који су сачинjeni од различитih комбинација метала и који имају различите намене (табела 2). За ниže температуре могу се upotrebiti термопарови на бази жељеза (тип J), за средње температуре се користе термопарови типа K, dok se за високе температуре користе термопарови типа R и S.


Tabela 2. Tipovi termoparova i njihova namena.

Tip	Provodnik +	Provodnik -	Okvirni opseg (°C)	Evropski IEC 584-3	Britanski BS 1843	Američki ANSI/MC96.1	Opis ³
J	Žeđeo (magnetično)	Bakar-nikl (Konstantan)	0 do 750 ^{1,2}				Za kontinualnu primenu u vakuumu, redukujućoj ili inertnoj atmosferi. Životni vek se brzo skraćuje pri zagrevanju iznad 540 °C u oksidišućoj atmosferi, samo deblje žice su preporučljive za visoke temperature. Termopar ne bi trebalo da se izlaže temperaturama višim od 540 °C u atmosferi koja sadrži sumpor. Pri radu u kontaminirajućoj atmosferi, kao i pri zagrevanju iznad 480 °C potrebno je koristiti zaštitne cevi.
K	Nikl-hrom (Hromel)	Nikl-aluminijum (Alumel)	-200 do 1250 ^{1,2}				Preporučljiv za oksidišuće ili neutralne atmosfere. Најчешће се користи за температуре изнад 540 °C. За мерење виших температура (до 1260 °C) неопходно је користити заштитне цеви. Najbolje performanse постиже kada je izolovan mineralom (MgO, Al2O3) i zaštićen metalnom cevi.
T	Bakar	Bakar-nikl (Konstantan)	-250 do 350 ¹				Upotrebljiv u oksidišućim, redukujućim i inertnim atmosferama. Može da se koristi za temperaturu niže od 0°C. Nije podložan koroziji u vlažnim atmosferama.
E	Nikl-hrom (Hromel)	Bakar-nikl (Konstantan)	-200 do 900 ^{1,2}				Kako su сastavni elementi veoma otporni na koroziju primenjuje se u oksidišućim i inertnim atmosferama. Ne korodira na temperaturama ispod 0 °C. Nedovoljna stabilnost u redukujućim atmosferama.
S	Platina - 10% Rodijum	Platina	0 do 1400 ¹				Preporučljiv za високе температуре. Izolator mora biti napravljen od Al203 високог kвалитета. Trebalo bi да буде у nemetalним заштитним cevima, sa keramičким izolatorima jer se lako kontaminiра u neoksidišućim atmosferama. Mogu se upotrebiti molibden ili inkonel. Pri neprekidnoj upotrebi može doći do mehaničkih oштећења zbog rasta zrna.
R	Platina - 13% Rodijum	Platina	0 do 1450 ¹				Preporučljiv за високе температуре. Izolator mora biti napravljen od Al203 високог kвалитета. Trebalo bi da буде у nemetalним заштитним cevima, sa keramičким izolatorima jer se lako kontaminiра u neoksidišućim atmosferama. Mogu se upotrebiti molibden ili inkonel. Pri neprekidnoj upotrebi može doći do mehaničкиh oштећења zbog rasta zrna.
B	Platina - 30% Rodijum	Platina - 6% Rodijum	0 do 1700 ¹				Boљa stabilnost od S ili R tipa zbog veće čvrstoće. Koristi se за високе температуре. Mora biti заštićen sa nemetalnim заштитним cevima i keramičким izolatorima. Lako dolazi do kontaminacije u neoksidišućim atmosferama. Kontinualno zadržavanje на високим temperaturama može dovesti до mehaničких oштећења zbog rasta zrna.
N	Ni-Cr-Si (Nikrosil)	Ni-Si-Mg (Nisil)	-270 do 1300 ¹				Koristi se pre svega за високе температуре. Lako nije direktna замена за тип K, obezbeđuje bolju otpornost на oksidaciju на високим temperaturama i duži radni vek u prisustvu sumpora. Najbolje performanse постиже kada je izolovan mineralom (MgO, Al2O3) i заштиćen metalnom cevi.

1. OMEGA Engineering, INC., 2. National Instruments Corporation, 3. Industrial Heating.

Termoparovi koji se koriste za merenje temperature peći nalaze se u zaštitnoj cevi. Šematski prikaz i fotografija takvog jednog termopara prikazani su na slici Slika 10. Zaštitne cevi koriste se za zaštitu od kontaminacije i mehaničkih oštećenja. Međutim, zaštitne cevi se takođe mogu oštetiti, deformisati ili popucati čime može doći do izlaganja termopara okolini od koje bi trebao biti zaštićen.

Termopar se postavlja u peć u horizontalnom položaju. Trebalo bi da se postavi dovoljno duboko u peć, a najmanje 20 puta svog prečnika. Na primer, ukoliko se koristi termopar prečnika 3 mm, trebalo bi da bude unutar peći najmanje 64 mm. Za kvalitetno određivanje temperature peći važno je da termoparovi ne stoje suviše blizu grejača, izolacije, niti šarže (komada). U termičkoj obradi temperature se kreću okvirno u granicama od -185 do 1400 °C. Taj opseg ne može se pokriti samo jednim tipom termopara. Međutim, često se termoparovi pogrešno koriste i van njihovog radnog opsega, prosto jer su na raspolaganju. Ovakva merenja temperature trebalo bi izbegavati, jer su tačnost merenja i životni vek termopara značajno ugroženi.

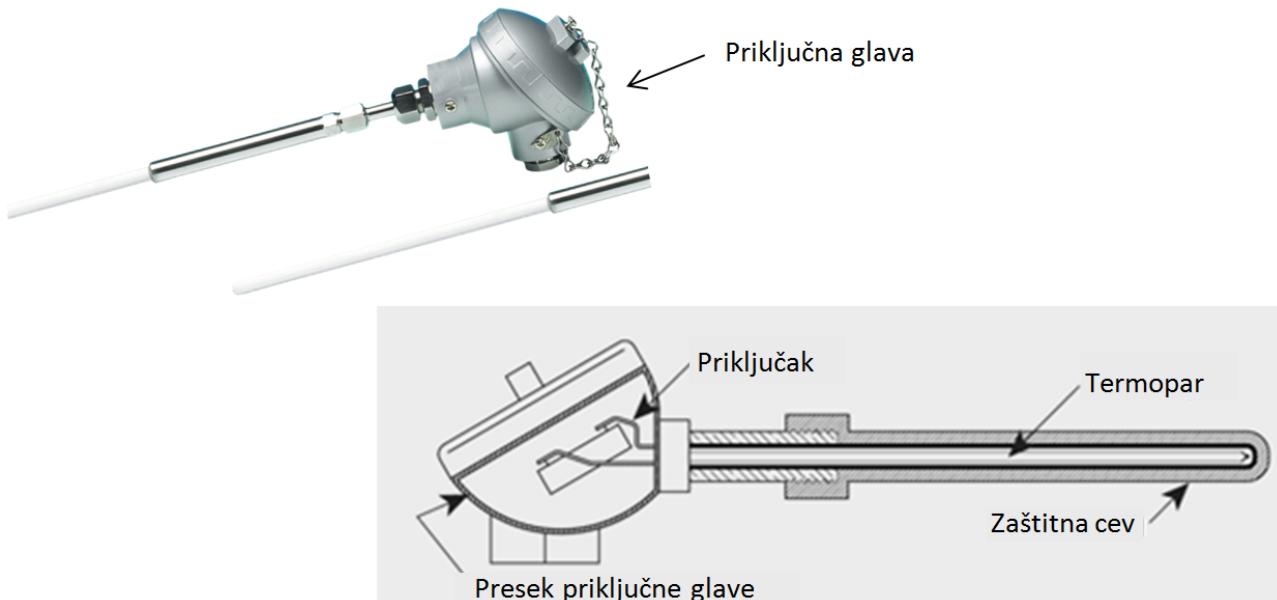

Slika 10. Fotografija i šematski prikaz termopara za merenje temperature unutar peći.

Kada je reč o praćenju temperature komada koji se termički obrađuju, najbolje bi bilo upotrebiti veći broj termoparova direktno povezanih na komade. Idealno bi bilo da se termopar postavi u rupu koja se nalazi u najdebljem preseku, kako bi se pratila temperatura jezgra, ali to često nije izvodljivo. Nešto lošije, ali takođe dobro rešenje je primena "pomoćnog komada", reprezenta najvećeg preseka konkretnih delova, u kome se pre zagrevanja buši rupa u koju se postavlja termopar. Treći i najlošiji izbor je postavljanje termoparova na površinu komada, tada se metodom palca usvaja vreme progrevanja od jednog sata po 25 mm poprečnog preseka. Ovakva upotreba termoparova moguća je kod nepokretnih šarži. Kod pokretnih šarži najbolje je izvršiti probna zagrevanja, kako bi se odredilo neophodno vreme zagrevanja.

Tačnost termoparova potrebno je redovno kontrolisati, najmanje jednom godišnje. Životni vek termoparova zavisi od radne temperature, vremena izloženosti radnoj temperaturi, varijacije temperature, kao i od prisustva nečistoća na samom termoparu, ili na zaštitnoj cevi. Termoparovi se najčešće menaju jednom u šest ili devet meseci.

2.5.2 KONTROLA SASTAVA I POTENCIJALA ATMOSFERE

Kontrolišu se заштитне i aktivne atmosfere (atmosfere za naugljeničavanje, nitriranje i slično). Na primer, za naugljeničavajuću atmosferu ključan je procenat ugljenika u atmosferi, kako bi se dobio željeni udeo ugljenika u površinskom sloju tretiranih delova.

Metode za kontrolu atmosfera dele sa na direktne i indirektne.

2.5.2.1 DIREKTNE METODE

U direktne metode kontrole atmosfera ubrajaju se:

- **metoda folija** - u radni prostor peći stavlja se tanka folija debljine 0.1, 0.25, ili 0.38 mm, koja sadrži 0.1 %C. Nakon određenog vremena (10 do 65 min) folija se vadi iz peći i hlađi ili u zaštitnoj atmosferi, ili u atmosferi azota. Određuje se hemijski sastav folije pomoću odgovarajuće aparature. Hemijski sastav se može odrediti relativno brzo, kroz pola sata. Međutim, ukoliko uređaj za analizu sadržaja ugljenika ne postoji u fabrici, može proći i više dana dok se ne dobiju rezultati merenja napravljenog u nekom drugom preduzeću, ili institutu.
- Kontrola se može vršiti i merenjem mase folije pre i nakon izlaganja atmosferi peći. Tada se ugljenični potencijal atmosfere određuje pomoću sledeće formule:

$$C_p = \frac{G_d}{G_k} \times 100 + \%C_0$$


gde su:

C_p - ugljenični potencijal atmosfere,
 C_0 - početni sadržaj ugljenika u foliji (težinski procenat),

G_d - dobitak mase (razlike pre i posle),

G_k - krajnja masa folije.

- **metoda tople žice** - meri se električna provodljivost žice postavljene u komoru peći. Otpornost žice menja se sa temperaturom u peći i udelom ugljenika u žici. Rezultati se dobijaju za nekoliko minuta. Tokom vremena dolazi do starenja žice i promene njenih osobina, pa se mora redovno baždariti.

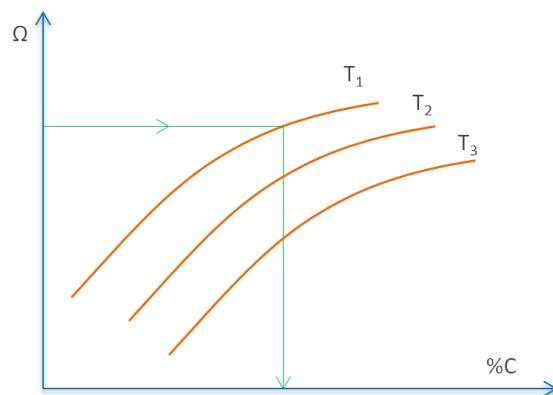

Slika 11. Veza između otpornosti žice i ugljeničnog potencijala atmosfere.

2.5.2.2 INDIREKTNE METODE

Biće postavljeno 17.02.2017.